

विभाग नगरपालिका कार्यालय  
 दता नं. ६०२  
 नं. २०६३/१०/२

श्री प्रशासन शाखा,  
 सम्पत्ति हेतु कर्मचारी कार्यवाही, लागी  
 चण ले (००) २ कार्यालय पुरा लई जानकारी  
 दिने ।  
 २०६३/१०/२ मिति २०७३/१०/२

श्रीमान् कार्यकारी अधिकृत ज्यू,  
 निजगढ नगरपालिका कार्यालय, बारा ।

विषय:- प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस कार्यालयको च.नं. १३८० मिति २०७३/०९/२७ को पत्र प्राप्त भयो । सो सन्दर्भमा हामीले विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित भएको सुचना तथा विभिन्न ६ दलवाट जारी भएको विज्ञप्तीहरु प्रति हाम्रोपनि ध्यान आर्कषण भएको छ । सो सम्बन्धमा हामीले उक्त साईटको नियमित रुपमा सुपरभिजन र निरिक्षण गरी रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं । यस कार्यालय र श्री प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., काठमाण्डौ विच मिति २०७३/०९/०२ गते भवन निर्माण गर्ने कार्यको रु ३६८,४९,६७३/१८ सम्भौता भएको छ । सो भवन २.५ तल्ला पुरा गर्नको लागी १६ महिनाको म्याद राखी सम्भौता गरिए अनुसार निजले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य गरी रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मिति २०७३/०९/२४ गतेको दिन ठेकेदार पक्षले निर्माण कार्य गरी रहदा हामी प्राविधिकहरुवाट उक्त दिन भएको निर्माण कार्य नगर्नको लागी रोकका गरेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं । निज ठेकेदार पक्षले समेत उक्त दिन सो दिनको कार्य रोकै काम स्थगीत गराएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ । सो सम्बन्धमा देखिएको कार्यको विस्तृत निरिक्षण गरी निम्नानुसार प्रतिवेदन पेश गरेका छौं ।

सि.नं.	कामको विवरण	कार्यको प्रकृती	कैफियत
१,	ठेकेदारले सम्भौताको बुदा नं. ५.०२ मा आफ्नो प्राविधिक कर्मचारीहरु राखी काम गराउनु पर्ने देखिन्छ ।	हुनु पर्ने	कुनै इन्जिनियर प्राविधिक कर्मचारी राखेको नपाईएको ।
२,	मिति २०७३/०९/२४ गते Isolated Footing Casting गरिरहेको ।	कार्य भई रहेको ।	सो दिन यस कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीलाई जानकारी नदिई कार्य गरेको ।
३,	Base of foundation Below isolated footing (North corner) column C1 Grid I-7 (F5)	कार्य सम्पन्न भएको ।	पुनः उत्तरतर्फको कुनामा रहेको हात्तिपाईलेमा Bolder Soling गरी PCC थप गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४,	East Block (front side Brick wall below tie beam )	कार्य भई रहेको ।	Fornt Side को Brick Wall मा रहेको 2 <sup>nd</sup> Class इट्टा हटाउनु पर्ने ।
५,	North Block PCC (Lean concret) not in level	कार्य भई रहेको ।	2" PCC थप्नु पर्ने ।
६,	Column of North Block (Casted un size aggregate) Gride A-7,6	कार्य भई रहेको ।	सम्पूर्ण कार्य हटाई पुन सो कार्य गर्नु गराउनु पर्ने ।

उपरोक्त अनुसारका कार्यमा कैफियतमा उल्लेख भए वमोजिम संसोधन गराउन र सो अनुसार अविलम्ब कार्यवाही गर्नको लागी ठेकेदार पक्षलाई निर्देशन दिनु पर्ने देखिन्छ ।



नविन खनाल  
 सब-इन्जिनियर



अशोक कुमार कुशवाह  
 इन्जिनियर